



FUSION® 65L & 45L ENMICADORAS


Manual de instrucciones
empieza aquí

SKU P6661 Modelo: 65L / 24 cm / 9.44"

SKU P6660 Modelo: 45L / 11.5cm / 4.53"

IMPORTANTE:
Leer instructivo antes
de operar el equipo



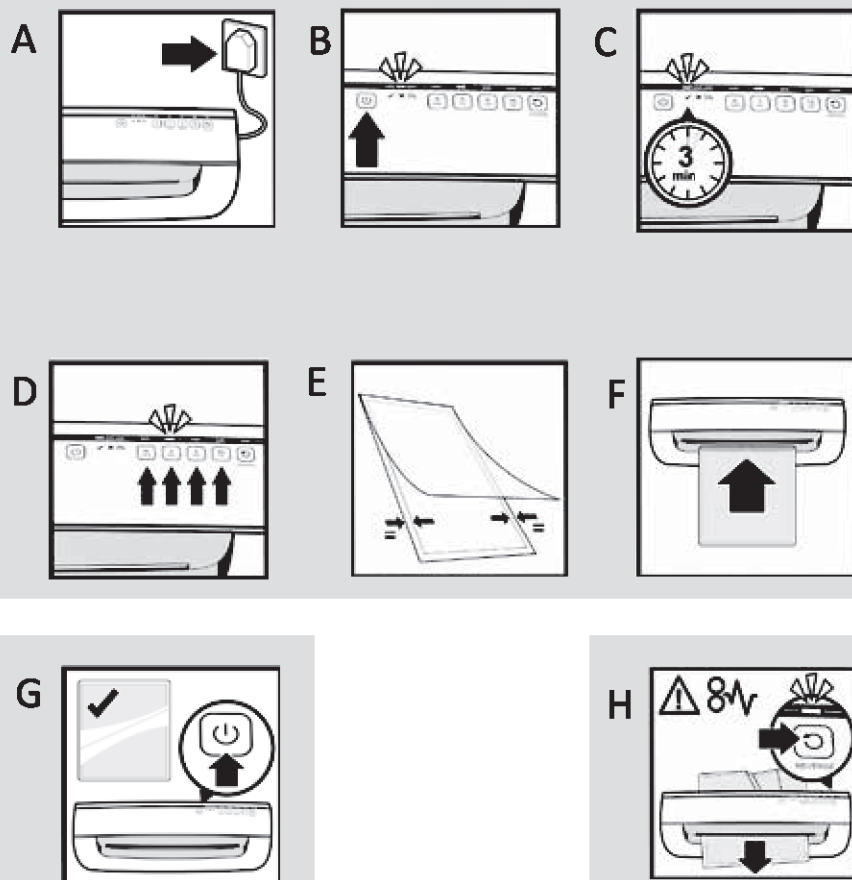

A- Enchufar a toma eléctrica.

B- Presionar el botón de encendido.

C- Listo para usar después de 3 minutos.

D- Para cambiar la configuración de la bolsa, presionar el botón apropiado.

E- Centrar el documento en la bolsa.

F - Introducir primero el borde sellado en la entrada del equipo.

G- Una vez que concluya el laminado, apagar el equipo.



H- Si se produce un atasco, presionar el botón de retroceso y retirar la bolsa.

FUSION® 65L FUSION® 45L ENMICADORAS

Manual de instrucciones

CONSUMO DE ENERGÍA FUSION® 65L

- Por unidad de tiempo de operación:
_____ 0,3081 kWh
- En modo de espera por unidad de tiempo
_____ 0,76 Wh

CONSUMO DE ENERGÍA FUSION® 45L

- Por unidad de tiempo de operación:
_____ 0,2258 kWh
- En modo de espera por unidad de tiempo
_____ 0,72 Wh

Guía de solución de problemas

Falla o problema	Posible causa	Acción correctiva
El equipo no enciende	No se encuentra conectado el equipo a la toma de corriente	Conectarla en otra toma corriente de 120V.
El equipo no calienta	No ha pasado el tiempo de calentamiento que el equipo requiere	Verifique en el manual cuánto tiempo tarda la enmicadora en calentar
Se atora la mica en rodillos y/o guías de salida	Micas recortadas	Si se utilizó una mica recortada existe el riesgo de atoramiento, de ser el caso sustituir por una completa y del tamaño de acuerdo con el documento.
	El documento no se colocó en el extremo superior de la mica.	Centrar el documento y asegurar que se encuentra en el extremo superior de la mica.
El equipo huele a plástico quemado	Equipo nuevo	Es común que la enmicadora despidan un olor a plástico quemado en los primeros días de uso. Esto debe minimizarse conforme utiliza la máquina. Si el equipo no es nuevo, consulte a servicio técnico.

Acabado profesional...automáticamente

Bienvenido a las nuevas enmicadoras GBC® Fusion 45L y Fusion 65L de alto rendimiento que permiten un enmicado rápido y sencillo garantizando la calidad GBC®.

Para mejores resultados de enmicado y rendimiento, use solo bolsas para enmicar de la marca GBC®. Tómese tiempo para leer estas instrucciones y asegurarse de obtener los mejores resultados de su enmicadora.

Instrucciones de seguridad



Su seguridad, además de la de los demás, es importante para GBC®. En este manual de instrucciones y en el producto hay mensajes importantes de seguridad. Léalos con atención.



Este símbolo de alerta de seguridad precede a cada mensaje de seguridad de este manual. Este símbolo indica un peligro potencial para la seguridad personal que podría lesionarle a usted o a otras personas, además de causar daños al producto o a la propiedad.

Puntos que tener en cuenta

- Use esta unidad solo para su propósito de enmicar documentos.
- Utilice solo bolsas de espesor adecuado a las características indicadas para el equipo.
- No introduzca bolsas vacías en la enmicadora.
- La unidad tiene que conectarse a una tensión de alimentación que corresponda con la clasificación eléctrica que se indica en la enmicadora.
- La toma de alimentación debe estar instalada cerca de la unidad y debe ser de fácil acceso.
- Compruebe que no hay ninguna bolsa en la unidad antes de introducir la siguiente.
- Limpie los rodillos de la enmicadora con frecuencia.
- La función antiataascos activa podría no detectar problemas en documentos pequeños.
- De no seguir las instrucciones, se producirán daños y la garantía quedará anulada.
- Sitúe la unidad en un lugar de trabajo seguro y estable para prevenir su caída, la cual podría causar lesiones personales y daños a la unidad.
- Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado con este equipo.
- No intente reparar o reparar la unidad usted mismo.
- En caso de falla, desenchufe la unidad y contacte a un representante de servicio autorizado de GBC® para cualquier reparación requerida.
- No use esta unidad si el cable o el enchufe están dañados.

Operación normal +5°C/ +40 °C(+41 °F/ 104 °F)

- No toque la superficie caliente del equipo después de que se ha puesto en marcha.
- Por razones de seguridad - Este equipo no debe ser utilizado por niños.

Mantenimiento

No intente revisar ni reparar la enmicadora usted mismo. Desenchufe la unidad y contacte con un representante de servicio autorizado de GBC® para cualquier reparación necesaria.

Especificaciones técnicas

Enmicatora Fusion 65L

Características Eléctricas Nominales	120 V ~ / 60 Hz /4,6A /550 W
Dimensiones de la máquina (largo x ancho x alto)	400 mm x 185 mm x 90 mm
Ancho de garganta	240 mm
Peso de la máquina	2.350 kg
Espesor máximo de enmicado	10 mil (0.254 mm)
Tiempo de calentamiento	3 minutos
Compatibilidad de bolsas	3 mil (0,0762mm), 5 mil (0,127mm) & 10 mil (0,254mm)
Velocidad	330 mm por minuto
Anchura máxima de la bolsa	229 mm

Enmicatora Fusion 45L

Características Eléctricas Nominales	120 V ~ / 60 Hz /2,75A /330 W
Dimensiones de la máquina (largo x ancho x alto)	280 mm x 185 mm x 90 mm
Ancho de garganta	115 mm
Peso de la máquina	1.600 kg
Espesor máximo de enmicado	10 mil (0.254 mm)
Tiempo de calentamiento	3 minutos
Compatibilidad de bolsas	3 mil (0,0762mm), 5 mil (0,127mm) & 10 mil (0,254mm)
Velocidad	330 mm por minuto
Anchura máxima de la bolsa	11 mm

Preparándose para enmicar


NOTA: Su nueva enmicatora puede emitir un ligero olor cuando empiece a funcionar por primera vez. Es normal y desaparecerá después de unas horas de funcionamiento.

Configuración fácil

- 1 Retirar la bandeja de salida de plástico de la caja y colocar en los dos orificios en la parte posterior de la enmicatora y exte para usarla. Asegúrese de que haya espacio suficiente detrás del equipo para que el artículo sea enmicado óptimamente.
- 2 Tomar el enchufe eléctrico y colocar en una fuente de alimentación adecuada, que se encuentre cerca de la enmicatora.
- 3 La enmicatora responderá con una secuencia de breves destellos en el panel de control.


Control táctil

- 4 Para usar el equipo, toque suavemente el botón "encender".

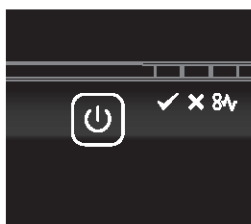

NOTA: Después de "encender", se establecerá automáticamente en la configuración frío.

- 5 Una 'X' color naranja parpadeará indicando que la enmicatora se está calentando a la configuración que se indica con una luz blanca en el panel de control.

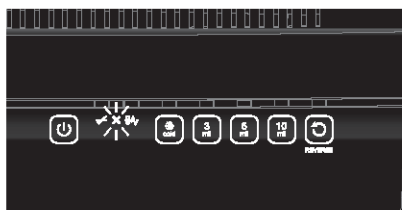

- 6 Si la configuración indicada por la luz blanca en el panel de control no es apropiada para el grosor de su bolsa para enmicar, seleccione la configuración apropiada tocando la configuración de espesor indicado en el paquete de las bolsas.

Su nueva selección se indicará con una luz blanca en el panel de control.




Alerta de equipo listo

- 7 Cuando la enmicadora está lista para usar, la luz verde al lado del ✓ se iluminará (como se muestra en la figura)

NOTA: Durante el calentamiento, la luz naranja al lado de la marca ✓" parpadeará hasta que la máquina esté lista para usar. Con Fusion 45L y Fusion 65L no puede alimentar una bolsa en la enmicadora hasta que se ilumine el ✓" verde.

Cargar el documento en la bolsa

- 1 Colocar el documento que va a enmicar en la bolsa del tamaño correspondiente. Asegurarse de que está colocado firmemente contra el borde sellado de la bolsa. Esto ayudará a garantizar que la calidad del enmicado sea óptima.

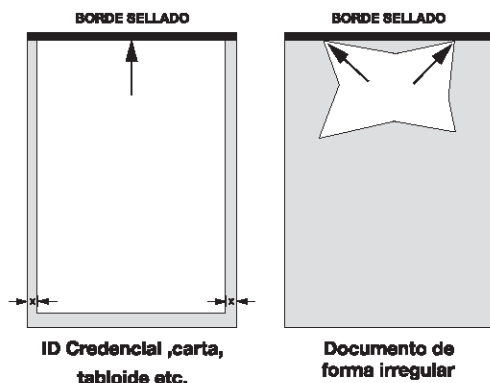

NOTA: No recorte las bolsas antes de enmicar.




Antes de enmicar documentos importantes o únicos, realice siempre un enmicado de prueba utilizando un documento similar.

NOTA: No reutilice nunca una bolsa que se haya insertado de forma errónea o se haya atascado.

NOTA: No vuelva a introducir en la enmicadora un documento que se haya enmicado parcialmente.

Enmicar

- 1 Insertar el borde sellado de la bolsa entre las marcas guía de la enmicadora. La enmicadora sujetará la bolsa y la guiará hasta la bandeja de salida.

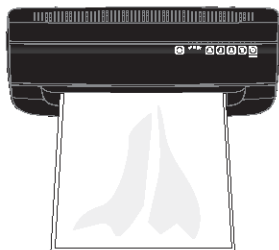

Nota: Una vez que se introduce una bolsa en la enmicadora, la configuración del grosor de la bolsa no se puede cambiar hasta que el proceso de enmicado de esta bolsa termine.

- 2 Al salir la bolsa, retirar inmediatamente el documento enmicado para garantizar una calidad óptima.
- 3 Cuando haya terminado de enmicar, tocar el botón de encendido y, si fuera necesario, quitar la bandeja. Desenchufar la enmicadora y guardar en un lugar adecuado.



Extraer el documento enmicado inmediatamente y colocar sobre una superficie plana para garantizar una calidad óptima.

NOTA: Cuando introduzca la bolsa con el documento es posible que note un cambio en el sonido que emite la enmicadora. Este cambio se debe al cambio de velocidad del equipo que se realiza para garantizar la máxima calidad del enmicado.

Otras funciones

Reversa manual

Atasco o situación atascada. Si introduce la bolsa en ángulo o la bolsa no parece salir por la parte posterior utilice el retroceso manual.

Mantenga presionado el botón "Reverse" (Reversa) hasta que la bolsa retroceda por completo fuera de la enmicadora.



Apagado inteligente

Por motivos de seguridad y medioambientales, la enmicadora pasará automáticamente al modo de reposo transcurridos 30 minutos de inactividad. Antes de que esto ocurra, escuchará un solo sonido.

Limpieza



ADVERTENCIA: DESENCHUFAR ESTE PRODUCTO ANTES DE LIMPIAR EL EXTERIOR. LIMPIAR EL EXTERIOR SOLO CON UN PAÑO HÚMEDO Y NO USAR DETERGENTES NI DISOLVENTES.

Introducir una hoja de limpieza o una hoja de papel en la enmicadora para limpiar los rodillos con frecuencia.

PÓLIZA DE GARANTÍA

ACCO Mexicana, S.A. de C.V., garantiza este equipo desde el momento de ser comprado, por un periodo de **1 año** contra cualquier desperfecto en su fabricación de todas sus piezas, componentes y mano de obra sin costo adicional.

* Esta GARANTÍA será efectiva en nuestro Departamento de Servicio Técnico:



ACCO CENTRO DE SERVICIO

BRANDS Donde los consumidores pueden adquirir refacciones y accesorios.

Circuito de la Industria Norte, No.6, Corredor Industrial Toluca Lerma, Lerma, Estado de México, C.P.52004

Horarios de atención:

Lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm

Teléfono de atención:

55 1500 5700 Ext. 5778, 5704 y 6514

CONDICIONES

La garantía se hará efectiva presentando esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante de compra, en el que consten los datos específicos del producto junto con el equipo en nuestro centro de servicio.

ACCO Mexicana S.A. de C.V. reparará o cambiará el equipo, así como sus componentes que se encuentren dañados sin costo adicional incluyendo la mano de obra necesaria. En un periodo no mayor a 30 días.

ACCO Mexicana S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación razonablemente erogados, para el cumplimiento de esta garantía.

El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la casa comercial donde adquirió el equipo o bien directamente en el centro de servicio de **ACCO Mexicana S.A. de C.V.**

IMPORTANTE: Esta garantía quedará sin efecto alguno si la descompostura fue causada por los siguientes motivos:

A) Cuando el desperfecto fuese provocado por haber dado al equipo algún uso diferente o no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de operación que se le acompaña.

B) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional o importador respectivo.

ACCO MEXICANA S.A. de C.V.

UNA COMPAÑÍA DEL GRUPO ACCO BRANDS CORPORATION.

En ACCO Mexicana, sentimos que es muy importante el integrar calidad al producto que estamos elaborando, ya que estamos orgullosos de producir estos equipos.

Por lo mismo sus comentarios y sugerencias serán bienvenidos.

ACCO MEXICANA S.A. de C.V.

CIRCUITO DE LA INDUSTRIA NORTE, No.6, CORREDOR INDUSTRIAL TOLUCA LERMA, LERMA MÉXICO, C.P. 52004 R.F.C. AME6402291W3

Ventas y atención a clientes: 55 1500 5700

www.accomexico.com

DATOS PARA SERVICIO DE GARANTÍA

Producto: _____ Modelo: _____ Serie No.: _____

Marca: _____ Fecha de compra: _____ Factura No.: _____

Dirección donde se instala el equipo: _____

Cliente: _____ Teléfono: _____

Comprada en: _____

Dirección: _____