


# GBC



# GBCColor

Enmicadora

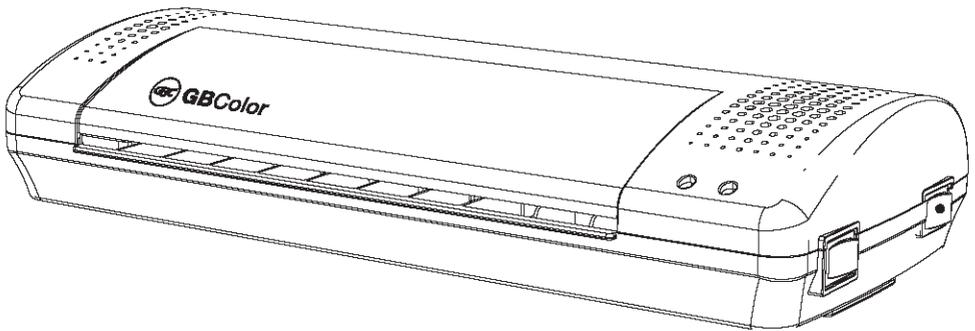

**Manual de instrucciones**

**SKU: P7166 / P7167**

**USO PERSONAL**

**“Leer el manual de instrucciones antes de operar el equipo”**



**HECHO EN CHINA. IMPORTADO POR: ACCO MEXICANA S.A. DE C.V.**  
CIRCUITO DE LA INDUSTRIA NORTE, No.6, CORREDOR INDUSTRIAL TOLUCA LERMA,  
LERMA MÉXICO, C.P. 52004 R.F.C. AME6402291W3  
Ventas y atención a clientes: 800 759 6825  
[www.accomexico.com](http://www.accomexico.com)

Estimado cliente,

Gracias por su elección. Por favor tómese unos minutos para leer las siguientes instrucciones de funcionamiento antes de encender y usar este equipo.

Muchas gracias por su atención. Esperamos que disfrute su compra.

## ADVERTENCIAS IMPORTANTES


SU SEGURIDAD ES ESENCIAL. EN ESTE MANUAL HAY VALIOSAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, INDICADAS EN LOS EQUIPOS.

"IMPORTANTE LEER ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL EQUIPO".

ESTE SÍMBOLO PRECEDE CADA MENSAJE PARA LA SEGURIDAD DEL EQUIPO. ESTE INDICA UN RIESGO POTENCIAL PARA SU SEGURIDAD Y LA DE OTROS, TAMBIÉN PARA DAÑOS POTENCIALES EN EL EQUIPO.

"LA SIGUIENTE ADVERTENCIA SE ENCUENTRA EN LA PARTE INFERIOR DEL EQUIPO.

Este mensaje indica que usted puede resultar gravemente herido o muerto si se abre el equipo y se ve expuesto al riesgo de alto voltaje.

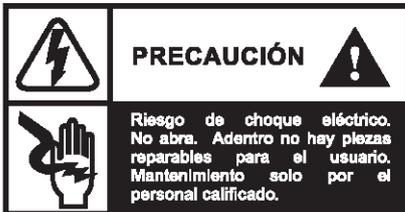

## PRECAUCIONES IMPORTANTES

ATENCIÓN: NO CONECTAR LA ENMICADORA A LA RED ELÉCTRICA HASTA NO HABER LEÍDO TOTALMENTE ESTE MANUAL. TENER ESTE MANUAL A LA MANO PARA FUTURAS CONSULTAS. LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DEBEN SER LEÍDAS Y TENERSE A LA MANO LUEGO DE SER APLICADAS EN LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO.


## PRECAUCIONES GENERALES

- Usar la Enmicadora solo con la finalidad de enmicar documentos con base a las especificaciones indicadas. Evitar el uso indebido. No puede laminar ningún objeto de metal (hierro, aluminio, cobre etc.).
- No introducir objetos en la máquina que no sean los documentos para enmicar.
- Colocar el equipo en un lugar estable y seguro previniendo la caída con consecuencias para el equipo y las personas.
- **Apagar el equipo cuando no vaya a ser utilizado.**
- Es importante leer todas las precauciones e instrucciones relacionadas a este producto.
- La toma de corriente deberá estar instalada cerca del equipo y ser de fácil acceso.
- No toque la superficie caliente del equipo después de que se ha puesto en marcha.
- Por razones de seguridad - Este equipo no debe ser utilizado por niños.-
- **Se recomienda que el equipo esté completamente frío antes de enmicar bolsas en frío.**

## PRECAUCIONES RELATIVAS A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Conectar el equipo al voltaje adecuado indicado en el mismo.
- Desconectar la clavija del equipo del contacto eléctrico, antes de moverlo o cuando no vaya a ser utilizado en un cierto periodo de tiempo.
- No utilizar el equipo con un cable o clavija eléctrico estropeado o con mal funcionamiento.
- No sobrecargar la toma eléctrica: peligro de incendio o descarga eléctrica.
- No modificar la clavija. Está configurada por las especificaciones del proveedor eléctrico.
- El equipo deberá ser utilizado solo en un lugar cerrado libre de humedad.
- No introducir objetos de metal en el equipo. Por favor, no tocar el interior de la máquina con los dedos.
- No verter ningún tipo de líquido en el equipo.

## Frente

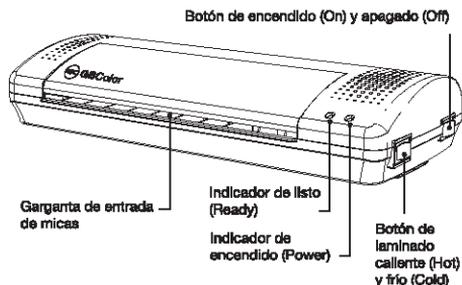

## Reverso



### CONSUMO DE ENERGÍA

- Por unidad de tiempo de operación: 0,0328 kWh
- En modo de espera por unidad de tiempo: 7,36 Wh

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Tensión de alimentación:	120 V~
Frecuencia:	60 Hz
Consumo de corriente:	2.34 A
Dimensiones del Equipo:	150mm x 350mm x 65mm
Ancho de la garganta:	23 cm / 9"
Ancho máximo de la bolsa:	229 mm
Espesor máximo de la bolsa:	0,0762mm y 0,127mm (3 y 5 milésimas)
Tiempo de calentamiento:	4 minutos
Velocidad de operación:	250 mm/min


## OPERACIÓN DEL EQUIPO

1. Insertar el enchufe en la toma eléctrica.

2. Encender la unidad con el interruptor situado en el lado de la unidad colocándolo en posición On / Encendido (I) (Fig 1). El indicador de encendido (Power) se prenderá.


Importante: Para enmicado de micas de 3 milésimas no dejar el equipo encendido e inactivo por más de 5 minutos.

**Nota:** Utilizar ajuste COLD/Frío

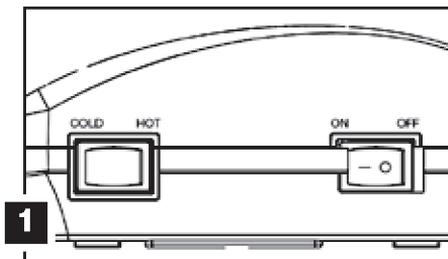


únicamente con micas adhesivas en frío. HOT/Caliente únicamente con micas térmicas.

3. Colocar su documento a enmicar dentro de la bolsa. Centrar su documento para que todas las orillas estén a la misma distancia, dejar un borde de 3mm a 10mm desde el extremo sellado de la

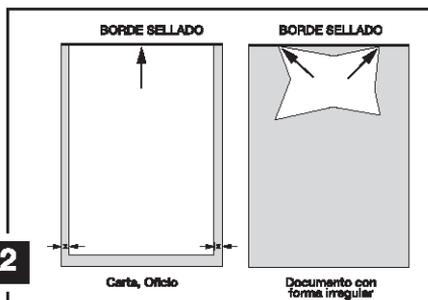

bolsa. (Fig. 2).

4. Cuando se encienda la luz del

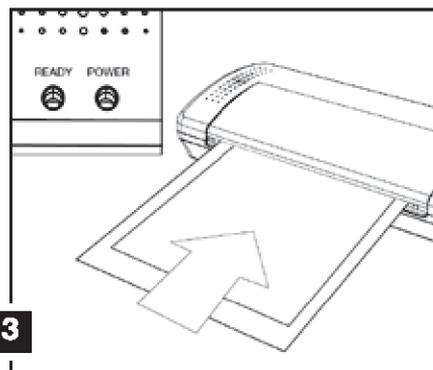

indicador de listo (Ready), insertar la bolsa en la entrada de la enmicadora.


La parte sellada de la bolsa deberá entrar de frente hasta que los rodillos lo tomen y comiencen a jalarlo en automático. (Fig. 3)

5. El documento enmicado saldrá por la parte posterior de la máquina. Una vez que haya salido, retirar inmediatamente y colocar en una superficie plana.

Esto ayudará a prevenir arrugas y atascos no deseados.

6. Cuando termine, poner la unidad en Off / Apagado (O) utilizando el interruptor situado en el lateral de la unidad (Fig 1).

**Nota:** Si la bolsa no aparece en la parte posterior, apagar el equipo, deslizar y sujetar la palanca de liberación (Release) y retirar la bolsa tirando hacia usted (Fig. 4).

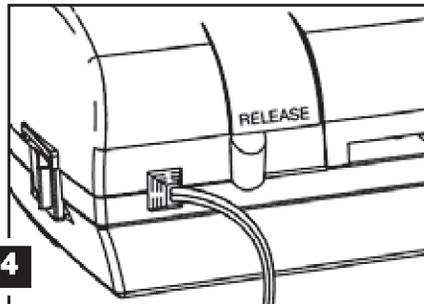

### ¡ATENCIÓN!

Desconectar el equipo antes de proceder a la limpieza del mismo.

- Limpiar la superficie (carcasa) solo con un paño húmedo. No usar detergentes ni solventes.

- Limpiar los rodillos periódicamente después de su uso, insertar un papel de tamaño carta, doblado por la mitad, en la entrada del equipo, el papel va a salir con todo residuo presente; repetir varias veces para limpiar los rodillos, pero siempre con una hoja limpia.

- En caso de que la hoja quede atascada, apagar el equipo, deslizar y sujetar la palanca de liberación (Release) y retirar la hoja tirando hacia usted. En caso que no funcione apagar y desconectar el equipo y ponerse en contacto con nuestro equipo de atención a clientes.

**ACCO MEXICANA S.A. de C.V.**

Ventas y atención a clientes:

800 759 6825

[www.accomexico.com](http://www.accomexico.com)

Hecho en China.

### Guía de solución de problemas

Falla o problema	Posible causa	Acción correctiva
El equipo no enciende	No se encuentra conectado el equipo a la toma de corriente	Conectarla en otra toma corriente de 120V.
El equipo no calienta	No ha pasado el tiempo de calentamiento que el equipo requiere	Verifique en el manual cuánto tiempo tarda la enmicadora en calentar
Se atora la mica en rodillos y/o guías de salida	Micas recortadas	Si se utilizó una mica recortada existe el riesgo de atoramiento, de ser el caso sustituir por una completa y del tamaño de acuerdo con el documento.
	El documento no se colocó en el extremo superior de la mica.	Centrar el documento y asegurar que se encuentra en el extremo superior de la mica.
El equipo huele a plástico quemado	Equipo nuevo	Es común que la enmicadora despidiera un olor a plástico quemado en los primeros días de uso. Esto debe minimizarse conforme utiliza la máquina. Si el equipo no es nuevo, consulte a servicio técnico.

# PÓLIZA DE GARANTÍA

**ACCO Mexicana, S.A. de C.V.**, garantiza este equipo desde el momento de ser comprado, por un periodo de **6 meses** contra cualquier desperfecto en su fabricación de todas sus piezas, componentes y mano de obra sin costo adicional.

\* Esta GARANTÍA será efectiva en nuestro Departamento de Servicio Técnico:

**ACCO BRANDS** **CENTRO DE SERVICIO**  
Donde los consumidores pueden adquirir refacciones y accesorios.  
Circuito de la Industria Norte, No.6, Corredor Industrial Toluca Lerma, Lerma, Estado de México, C.P.52004

**Horarios de atención:**  
Lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm  
**Teléfono de atención:**  
55 1500 5700 Ext. 5778, 5704 y 6514

## CONDICIONES

La garantía se hará efectiva presentando esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante de compra, en el que consten los datos específicos del producto junto con el equipo en nuestro centro de servicio.

**ACCO Mexicana S.A. de C.V.** reparará o cambiará el equipo, así como sus componentes que se encuentren dañados sin costo adicional incluyendo la mano de obra necesaria. En un período no mayor a 30 días.

**ACCO Mexicana S.A. de C.V.** cubrirá los gastos de transportación razonablemente erogados, para el cumplimiento de esta garantía.

El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la casa comercial donde adquirió el equipo o bien directamente en el centro de servicio de **ACCO Mexicana S.A. de C.V.**

**IMPORTANTE:** Esta garantía quedará sin efecto alguno si la descompostura fue causada por los siguientes motivos:

**A)** Cuando el desperfecto fuese provocado por haber dado al equipo algún uso diferente o no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de operación que se le acompaña

**B)** Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional o importador respectivo.

**ACCO MEXICANA S.A. de C.V.**  
UNA COMPAÑÍA DEL GRUPO ACCO BRANDS CORPORATION

En ACCO Mexicana, sentimos que es muy importante el integrar calidad al producto que estamos elaborando, ya que estamos orgullosos de producir estos equipos.  
Por lo mismo sus comentarios y sugerencias serán bienvenidos.

**ACCO MEXICANA S.A. de C.V.**  
CIRCUITO DE LA INDUSTRIA NORTE, No.6,  
CORREDOR INDUSTRIAL TOLUCA LERMA, LERMA  
MÉXICO, C.P. 52004 R.F.C. AME6402291W3  
Ventas y atención a clientes: 55 1500 5700  
[www.accomexico.com](http://www.accomexico.com)

## DATOS PARA SERVICIO DE GARANTÍA

Producto: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_ Serie No.: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_ Fecha de compra: \_\_\_\_\_ Factura No.: \_\_\_\_\_

Dirección donde se instala el equipo: \_\_\_\_\_

Cliente: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Comprada en: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_